


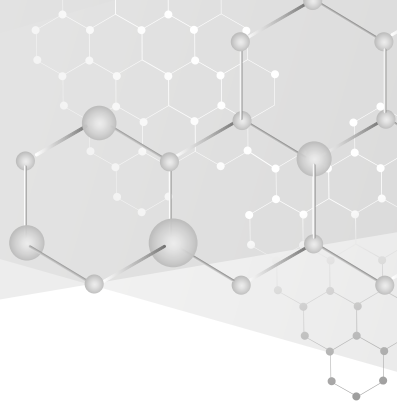

CP 110

Quick Start Guide

EN FR ES IT DE ZH



Register your product online
to confirm your warranty
and benefit from the full
KIMO range.



Quick Start Guide



Differential pressure transmitter



Ranges from -100/+100 Pa to -2000/+2000 mbar (according to model)



Configurable intermediary ranges

Features

- 0-10 V or 4-20 mA output, active, power supply 24 Vac/Vdc (3-4 wires) or 4-20 mA output, passive loop, power supply from 16 to 30 Vdc (2 wires)
- ABS V0 housing, IP65, with or without display
- “1/4 turn” system mounting with wall-mount plate
- Housing with simplified mounting system
- Solenoid valve for auto-calibration (only on CP 111 model)

General features

Output / Supply	Active sensor 0-10 V or 4-20 mA (alim. 24 Vac/Vdc $\pm 10\%$), 3-4 wires Passive loop 4-20 mA (power supply 16/30 Vdc), 2 wires Common mode voltage <30 VAC Maximum load: 500 Ω (4-20 mA) / minimum load: 1 K Ω (0-10 V)
Consumption	CP 111: 3 VA (0-10 V) or 3 VA (4-20 mA) CP112, CP113, CP 114, CP 115: 2 VA (0-10 V) or 0.6 VA (4-20 mA)
European directives	2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
Electrical connection	Screw terminal block for cables from 0.05 to 2.5 mm ² or from 30 to 14 AWG Carried out according to the code of good practice
PC Communication	USB-mini DIN cable
Environnement	Air and neutral gases
Response time	1/e (63%) 0.3 s
Zero setting	Manual autozero with push-button; self-calibration by solenoid valve (CP 111 only)
Type of fluid	Air and neutral gases
Conditions of use (°C/%RH/m)	From 0 to +50 °C. In non-condensing condition. From 0 to 2000 m
Storage temperature	From -10 to +70 °C


*All the accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation.

Technical specifications

	CP 111	CP 112	CP 113	CP 114	CP 115
Measuring ranges	-100/+100 Pa	-1000/+1000 Pa	-10000/+10000 Pa	-500/+500 mbar	-2000/+2000 mbar
Measurement units	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa
Accuracy*	±1% of reading ±2 Pa	±1.5% of reading ±3 Pa	±1.5% of reading ±30 Pa	±1.5% of reading ±3 mbar	±1.5% of reading ±3 mbar
Resolution	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.01 kPa; 0.01 hPa	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI
Overpressure tolerated	21 000 Pa	21 000 Pa	69 000 Pa	1400 mbar	4100 mbar

Features of the housing

Material	ABS V0 as per UL94
Protection	IP65
Display	LCD 10 digits. Dimensions: 50 x 17 mm Height of digits: values: 10 mm; units: 5 mm
Connections	Ribbed, Ø 6.2 mm
Cable gland	For cables Ø 8 mm maximum
Weight	143 g

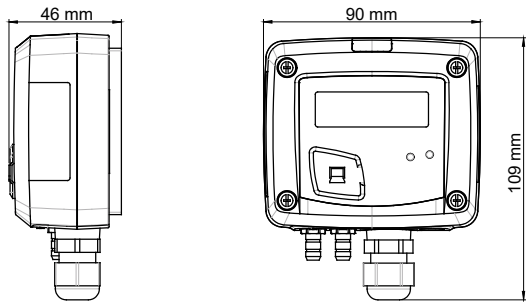

Symbols used


For your safety and in order to avoid any damage of the device, please follow the procedure described in this document and read carefully the notes preceded by the following symbol:



The following symbol will also be used in this document, please read carefully the information notes indicated after this symbol:



Connections

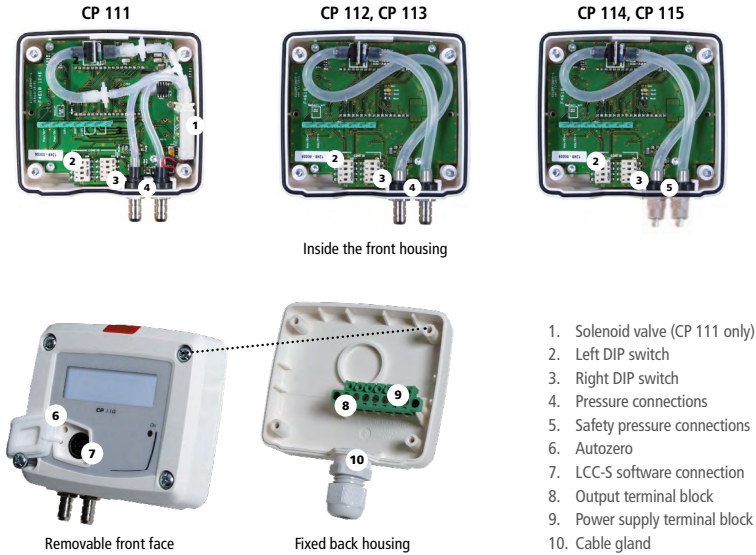


Electrical connections as per NFC15-100 standard




This connection must be made by a qualified and trained technician.
To make the connection, the transmitter must **NOT BE ENERGIZED**.


For CP 111/112/113/114/115 – AO models and
CP 111/112/113/114/115 – AN models with 0-10 V or
4-20 mA output – active, 4 wires:

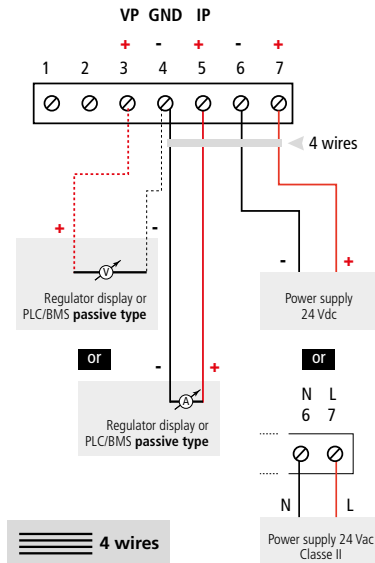

To make a 3-wire connection, **BEFORE POWERING UP THE TRANSMITTER**, please connect the output ground to the input ground. See drawing below.

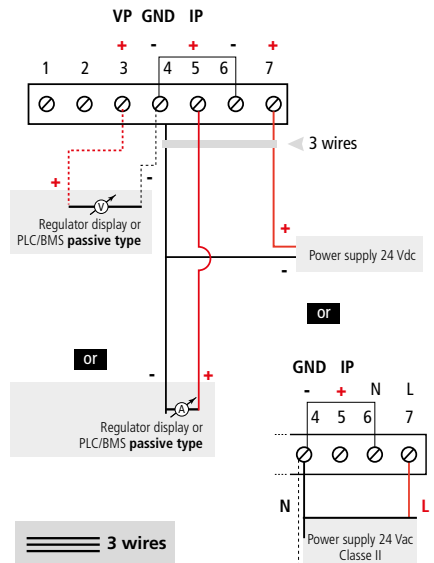

For CP112/113/114/115 – PO models and CP 111/112/113/114/115 – PN models with
4-20 mA output – passive

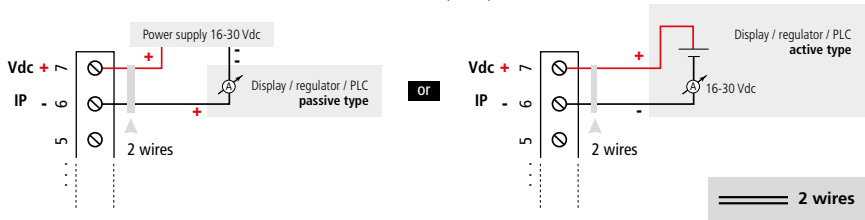

Settings and use of the transmitter

Auto-calibration

CP 111 pressure transmitter has a temperature compensation of the gain from 0 to 50°C and an auto-calibration process that guarantees over the time an excellent stability and a perfect reliability of the measurement on low and high ranges.

Auto-calibration principle: the microprocessor of the transmitter drives a solenoid valve that compensates the possible drifts on the sensitive element over the time. The compensation is

performed by the permanent adjustment of the zero. So the measurement of the differential pressure is then independent from the environmental conditions of the transmitter.

Advantage: no drift

Frequency of auto-calibration: resetable or from 1 to 60 minutes.

Autozero

To perform an autozero, unplug the 2 pressure connections tubes and press the "Autozero" key.

On the CP 111 transmitter, it is not necessary to unplug the 2 pressure connection tubes.

When an autozero has been performed, "On" green light turns off then turns on, and on transmitters equipped with a display, "autoZ" is displayed.

Configuration

To configure the transmitter, unscrew the 4 screws from the housing then open it. DIP switches allowing the different settings are then accessible.



To configure the transmitter, it must not be energized. Then, you can make the settings required, with the DIP switches (as shown on the drawing below). When the transmitter is configured, you can power it up.

Measuring range settings – left DIP switch

To set a measuring range, put the 1, 2 and 3 on-off switches as indicated in the table below.

CP 111, CP 112, CP 113

	Combination 1			Combination 2			Combination 3			Combination 4			Combination 5		
Type of transmitter	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113
Pa	20	100	1000	30	250	2500	40	500	5000	50	750	7500	100	1000	10000
mmH ₂ O	2.0	10.0	100.0	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
mbar	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00
inWG	0.08	0.40	4.00	0.12	1.00	10.00	0.16	2.00	20.00	0.20	3.00	30.00	0.40	4.00	40.00
mmHg	0.20	0.80	8.00	0.22	2.00	20.00	0.30	4.00	40.00	0.40	6.00	60.00	0.80	8.00	80.00
daPa	2.0	10.0	100	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500.0	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
kPa	0.020	0.100	1.00	0.030	0.250	2.50	0.040	0.500	5.00	0.050	0.750	7.50	0.100	1.000	10.00
hPa	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00

- Measuring ranges of the CP 111 transmitter on the ± 100 Pa range according to the measurement unit
- Measuring ranges of the CP 112 transmitter on the ± 1000 Pa range according to the measurement unit
- Measuring ranges of the CP 113 transmitter on the $\pm 10\,000$ Pa range according to the measurement unit

Example:

- From 0 to 750 mmH₂O, measuring range is 750 mmH₂O.
- From -500 Pa to +500 Pa, measuring range is 1000 Pa

CP 114, CP 115

										
	Combination 1		Combination 2		Combination 3		Combination 4		Combination 5	
Type of transmitter	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115
mbar	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000
inWG	40.0	200.0	80.0	300.0	120.0	400.0	160.0	600.0	200.0	800.0
kPa	10.0	50.0	20.0	75.0	30.0	100.0	40.0	150.0	50.0	200.0
PSI	2.0	10.0	4.0	15.0	6.0	20.0	8.0	30.0	10.0	40.0
mmHg	80	400	160	600	240	800	320	1 200	400	1 600
mmH ₂ O	1 000	5 000	2 000	7 500	3 000	10 000	4 000	15 000	5 000	20 000
daPa	1.0	5.0	2.0	7.5	3.0	10.0	4.0	15.0	5.0	20.0
hPa	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000

- Measuring ranges of the CP 114 transmitter on the ± 500 mbar range according to the measurement unit.
- Measuring ranges of the CP 115 transmitter on the ± 2000 mbar range according to the measurement unit.

Example:

- From 0 to 750 mmH₂O, measuring range is 750 mmH₂O.
- From -500 mbar to +500 mbar, measuring range is 1000 mbar.

Standard range / central zero setting – left DIP switch

 Please follow carefully the combinations beside with the DIP switch. If the combination is wrongly done, the following message will appear on the display of the transmitter "CONF ERROR". In that case, you will have to unplug the transmitter, place the DIP switches correctly, and then power the transmitter up.

Configurations	Full scale	Central zero
Combinations		

Example:

- 0 - 100 Pa: Full scale / 0 Central zero

 (0 / 100 Pa)
 (-50 Pa / 0 / +50 Pa)

Output setting – right DIP switch (CP 111/112/113/114/115–AO and CP 111/112/113–AN models)

To set the type of analogue output, please put the on-off switch of the output as shown beside.

Configurations	4-20 mA	0-10 V
Combinations	1 	1 
	2 	2 
	3 	3 
	4 	4 

Units setting – right DIP switch

To set a measurement unit, put the on-off switches 2, 3 and 4 of the units as shown in the table below.

CP 111, CP 112, CP 113

Configurations	Pa	mmH ₂ O	mbar	InWG	mmHG	daPa	kPa	hPa
Combinations								

CP 114, CP 115

Configurations	mbar	inWG	kPa	PSI	mmHG	mmH ₂ O	daPa	hPa
Combinations								

Configuration via LCC-S software (option)

An easy and friendly configuration with the software!
You can configure your own intermediary ranges.

 The minimum difference between the high range and the low range is 20.

For example, it is possible to set the instrument from -20 to 0 Pa, from 0 to +20 Pa, or from -10 to +10 Pa...

To access the configuration via software: set the DIP switches as shown beside.

Note: the on-off switch 1 of the right DIP switch can be in any position (selection of the analogue output 0-10 V or 4-20 mA).

Connect the cable of the LCC-S to the connection of the transmitter.

 The configuration of the parameters can be done either with the DIP switch or via software (you cannot combine both solutions).

Mounting

To mount the transmitter, mount the ABS plate on the wall (drilling: Ø 6 mm, screws and pins are supplied).

 
Insert the transmitter on the fixing plate (see A on the drawing beside). Rotate the housing in clockwise direction until you hear a "click" which confirms that the transmitter is correctly installed.

 Once the transmitter is installed and powered up, please make an autozero to guarantee the correct working of the transmitter in any position.


Accessories

Please refer to the data sheet to get more information about available accessories.

Configuration via PC



Refer to the user manual of the LCC-S to make the configuration.

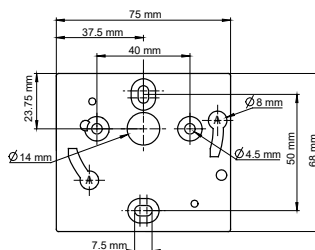

Maintenance: please avoid any aggressive solvent. Please protect the transmitter and its probes from any cleaning product containing formalin, that may be used for cleaning rooms or ducts.

Precautions for use: please always use the device in accordance with its intended use and within parameters described in the technical features in order not to compromise the protection ensured by the device.

Guide rapide



Capteur / transmetteur de pression différentielle



**Gamme de -100/+100 Pa à
-2000/+2000 mbar (selon modèle)**



**Echelles intermédiaires
configurables**

Caractéristiques

- Sortie 0-10 V ou 4-20 mA, active, alimentation 24 Vac/Vdc (3-4 fils) ou sortie 4-20 mA, boucle passive, alimentation de 16 à 30 Vdc (2 fils)
- Boîtier ABS V0 IP65, avec ou sans afficheur
- Montage ¼ tour sur platine de fixation murale
- Boîtier avec système de montage simplifié
- Électrovanne d'auto-calibration (CP 111)

Caractéristiques générales


Sortie / Alimentation	Capteur actif 0-10 V ou 4-20 mA (alim. 24 Vac/Vdc $\pm 10\%$), 3-4 fils Capteur boucle passive 4-20 mA (alim. 16/30 Vdc), 2 fils Tension de mode commun <30 VAC Charge maximale : 500 Ω (4-20 mA) / charge minimale : 1 K Ω (0-10 V)
Consommation	CP 111 : 3 VA (0-10 V) ou 3 VA (4-20 mA) CP112, CP113, CP 114, CP 115 : 2 VA (0-10 V) ou 0.6 VA (4-20 mA)
Directives européennes	2014/30/UE CEM ; 2014/35/UE Basse Tension ; 2011/65/UE RoHS II ; 2012/19/UE DEEE
Raccordement électrique	Bornier à vis pour câbles de 0.05 à 2.5 mm ² ou de 30 à 14 AWG Réalisé suivant les règles de l'art
Communication PC	Câble USB-mini DIN
Environnement	Air et gaz neutre
Temps de réponse	1/e (63%) 0.3 s
Réglage du zéro	Manuel par bouton poussoir ; automatique par électrovanne (CP 111 uniquement)
Type de fluide	Air et gaz neutre
Conditions d'utilisation (°C/%HR/m)	De 0 à +50 °C ; En condition de non condensation ; De 0 à 2000 m
Température de stockage	De -10 à +70 °C

Spécifications techniques

	CP 111	CP 112	CP 113	CP 114	CP 115
Échelles de mesure	-100/+100 Pa	-1000/+1000 Pa	-10000/+10000 Pa	-500/+500 mbar	-2000/+2000 mbar
Unités de mesure	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa
Exactitudes*	±1% de la lecture ±2 Pa	±1.5% de la lecture ±3 Pa	±1.5% de la lecture ±30 Pa	±1.5% de la lecture ±3 mbar	±1.5% de la lecture ±3 mbar
Résolution	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.01 kPa; 0.01 hPa	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI
Surpression admissible	21 000 Pa	21 000 Pa	69 000 Pa	1400 mbar	4100 mbar

Caractéristiques du boîtier

Matière	ABS V0 selon UL94
Indice de protection	IP65
Afficheur	LCD 10 digits. Dimensions : 50 x 17 mm Hauteur des caractères : valeurs : 10 mm ; unités : 5 mm
Raccords	Cannelés Ø 6.2 mm
Presse étoupe	Pour câbles Ø 8 mm maximum
Poids	143 g

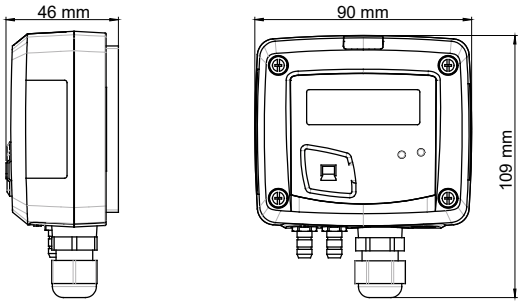


Symboles utilisés

Pour votre sécurité et afin d'éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez suivre la procédure décrite dans ce document et lire attentivement les notes précédées du symbole suivant :

Le symbole suivant sera également utilisé dans ce document. Veuillez lire attentivement les notes d'informations indiquées après ce symbole.



Connectiques

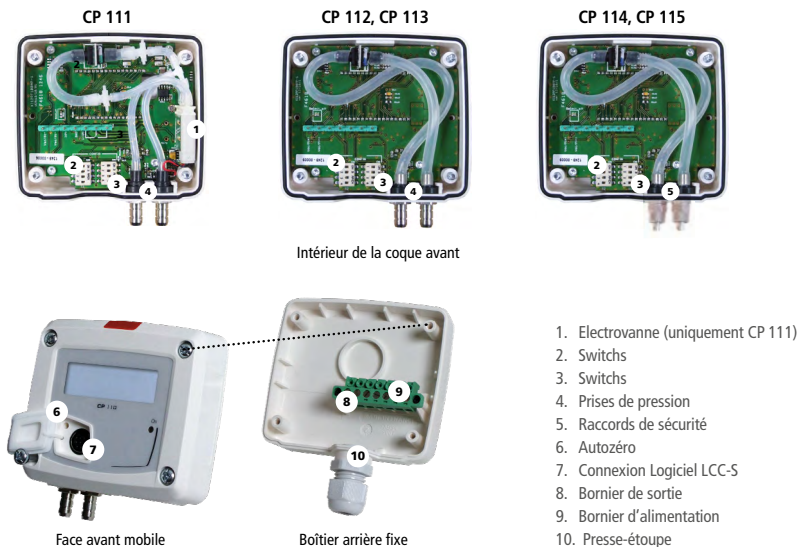


Raccordements électriques suivant normes NFC15-100




Seul un technicien formé et qualifié peut réaliser cette opération.

Pour réaliser le raccordement, l'appareil doit être HORS-TENSION.


Pour les modèles CP 111/112/113/114/115 – AO et CP 111/112/113/114/115 – AN avec sortie 0-10 V ou 4-20 mA – actif, 4 fils :

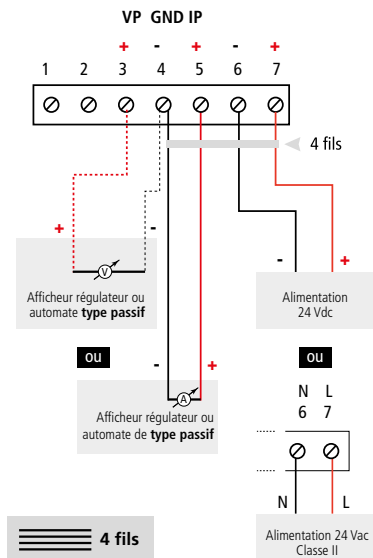

Pour un raccordement 3 fils, la masse de la sortie et la masse d'entrée doivent être reliées AVANT TOUTE MISE SOUS TENSION. Voir schéma ci-dessous.

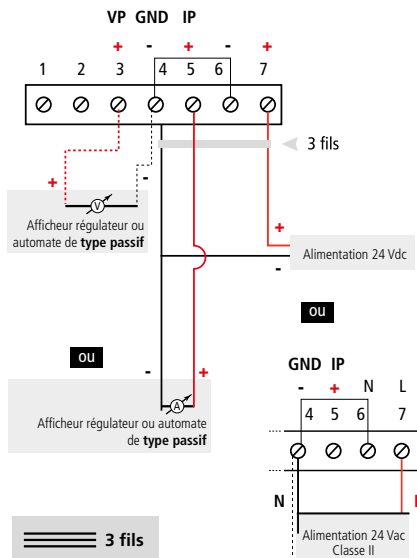

Pour les modèles CP 112/113/114/115 – PO et CP 112/113/114/115 – PN
avec sortie 0-10 V ou 4-20 mA passif :

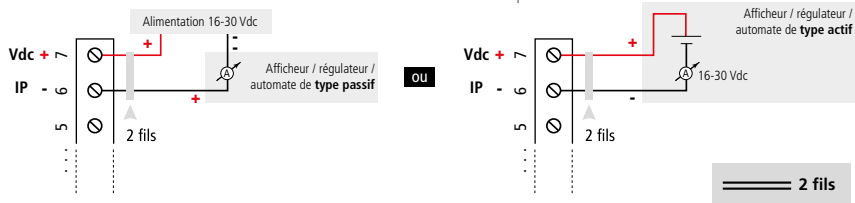

Réglages et utilisation du capteur

Auto-calibration

Les capteurs de pression CP 111 possèdent une compensation en température du gain de 0 à 50 °C et un processus d'auto-calibration qui garantit dans le temps une excellente stabilité et une parfaite fiabilité de la mesure en basse comme en haute échelle. Principe de l'auto-calibration : le micro-processeur du capteur pilote une électrovanne qui compense les éventuelles dérives de l'élément sensible au cours du temps.

La compensation est assurée par l'ajustage permanent du zéro. La mesure de pression différentielle ainsi réalisée est alors indépendante des conditions environnementales du capteur.

Avantage : dérive du zéro nulle
Périodicité de l'autocalibration : débrayable ou de 1 à 60 min.

Autozéro

Pour réaliser un autozéro, il faut débrancher les tubes des 2 prises de pression et appuyer sur le bouton

« Autozéro ». Sur le capteur CP 111, il n'est pas nécessaire de débrancher les tubes des 2 prises de pression. Lorsqu'un autozéro est effectué, le voyant « On », allumé en vert, s'éteint puis se rallume et, pour les capteurs avec écran, « autoZ » s'affiche.


Configuration

Pour configurer le capteur, dévisser les 4 vis du boîtier puis l'ouvrir. Les switches permettant les différents réglages sont alors accessibles.




Pour configurer le capteur, le mettre hors tension puis procéder aux réglages souhaités en disposant les interrupteurs comme décrit ci-contre.

Switch de gauche

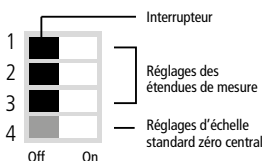

Switch de droite

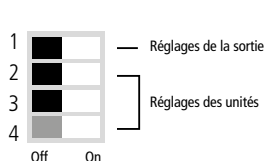

Réglage des étendues de mesure - Switch de gauche

Pour régler une étendue de mesure, positionner les interrupteurs 1, 2 et 3 des étendues de mesure comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

CP 111, CP 112, CP 113

	Combinaison 1			Combinaison 2			Combinaison 3			Combinaison 4			Combinaison 5		
Type de capteur	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113
Pa	20	100	1000	30	250	2500	40	500	5000	50	750	7500	100	1000	10000
mmH ₂ O	2.0	10.0	100.0	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
mbar	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	50.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00
inWG	0.08	0.40	4.00	0.12	1.00	10.00	0.16	2.00	20.00	0.20	3.00	30.00	0.40	4.00	40.00
mmHg	0.20	0.80	8.00	0.22	2.00	20.00	0.30	4.00	40.00	0.40	6.00	60.00	0.80	8.00	80.00
daPa	2.0	10.0	100	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500.0	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
kPa	0.020	0.100	1.00	0.030	0.250	2.50	0.040	0.500	5.00	0.050	0.750	7.50	0.100	1.000	10.00
hPa	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00

- Étendues de mesure du CP 111 sur l'échelle ± 100 Pa selon l'unité de mesure
- Étendues de mesure du CP 112 sur l'échelle ± 1000 Pa selon l'unité de mesure
- Étendues de mesure du CP 113 sur l'échelle $\pm 10\,000$ Pa selon l'unité de mesure

Exemple :

- De 0 à 750 mmH₂O, l'étendue de mesure est 750 mmH₂O.
- De -500 Pa à +500 Pa, l'étendue de mesure est de 1000 Pa.

CP 114, CP 115

	 Combinaison 1		 Combinaison 2		 Combinaison 3		 Combinaison 4		 Combinaison 5	
Type de capteur	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115
mbar	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000
inWG	40.0	200.0	80.0	300.0	120.0	400.0	160.0	600.0	200.0	800.0
kPa	10.0	50.0	20.0	75.0	30.0	100.0	40.0	150.0	50.0	200.0
PSI	2.0	10.0	4.0	15.0	6.0	20.0	8.0	30.0	10.0	40.0
mmHg	80	400	160	600	240	800	320	1 200	400	1 600
mmH ₂ O	1 000	5 000	2 000	7 500	3 000	10 000	4 000	15 000	5 000	20 000
daPa	1.0	5.0	2.0	7.5	3.0	10.0	4.0	15.0	5.0	20.0
hPa	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000

- Étendues de mesure du CP 114 sur l'échelle ± 500 mbar selon l'unité de mesure
- Étendues de mesure du CP 115 sur l'échelle ± 2000 mbar selon l'unité de mesure

Exemple :

De 0 à 750 mmH₂O, l'étendue de mesure est 750 mmH₂O.

De -500 à +500 mbar, l'étendue de mesure est de 1000 mbar.

Réglage de l'échelle standard et du zéro central

Switch de gauche

Les combinaisons présentées doivent être bien reproduites. Si une mauvaise combinaison est réalisée, le message « CONF ERROR » apparaîtra lors de la mise sous tension du capteur. Il faudra alors débrancher le capteur, l'ouvrir et disposer les interrupteurs des switches correctement avant de le remettre sous tension.

Configurations	Pleine échelle	Zéro central
Combinaisons		

Exemple :

- De 0 - 100 Pa : Pleine échelle / 0 (0 / 100 Pa)
- Zéro central (-50 Pa / 0 / +50 Pa)

Réglage de la sortie – switch de droite

(modèles CP 111/112/113/114/115 – AO et CP 111/112/113/114/115 – AN)

Pour régler le type de sortie analogique, positionner l'interrupteur 1 de la sortie comme indiqué ci-contre.

Configurations	4-20 mA	0-10 V
Combinaisons		

Réglage des unités – switch de droite

Pour régler le type de sortie analogique, positionner l'interrupteur 1 de la sortie comme indiqué ci-dessous.

CP 111, CP 112, CP 113

Configurations	Pa	mmH ₂ O	mbar	InWG	mmHG	daPa	kPa	hPa
Combinaisons								

CP 114, CP 115

Configurations	mbar	inWG	kPa	PSI	mmHG	mmH ₂ O	daPa	hPa
Combinaisons								

Configuration logiciel LCC-S (option)

Le logiciel permet une configuration plus souple.
Il est possible de configurer des échelles intermédiaires.

⚠ La différence minimum entre l'échelle haute et l'échelle basse est de 20.

Il est possible par exemple de configurer l'appareil de -20 à 0 Pa, de 0 à +20 Pa, ou de -10 à +10 Pa (CP 111/112/113) ou de -20 à 0 mbar, de 0 à +20 mbar, ou de -10 à +10 mbar (CP 114/115)...

Pour accéder à la configuration par logiciel : régler les switches comme indiqué ci-contre. Note : la position du premier interrupteur du switch de droite est indifférente (sélection de la sortie analogique en 0-10 V ou 4-20 mA). Raccorder le câble du LCC-S à la connexion du capteur.

⚠ La configuration des paramètres s'effectue soit par switch soit par logiciel. Les deux ne sont pas compatibles.

Configuration via PC



Switch de gauche

Switch de droite

Pour procéder à la configuration de votre appareil, voir la notice du logiciel LCC-S.


Montage

Pour réaliser le montage mural, fixer la plaque ABS au mur (perçage Ø 6 mm, vis et chevilles fournies). Insérer le capteur dans la plaque de fixation (aux points A sur le schéma) en l'inclinant à 30°. Faire pivoter le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'obtention d'un clipage ferme.

⚠ Une fois le capteur mis en place et sous tension, effectuer la procédure d'autozéro garantissant le bon fonctionnement du capteur, quelle que soit sa position de montage.

Accessoires

Se référer à la fiche technique pour plus d'informations sur les accessoires disponibles.

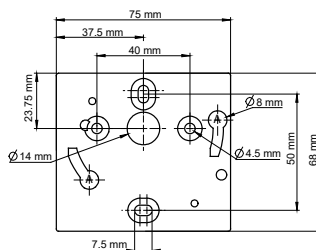

Entretien : éviter tous les solvants agressifs. Lors du nettoyage à base de produits formolés (pièces ou conduits), protéger l'appareil.

Précautions d'utilisation : veillez à toujours utiliser l'appareil conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques afin de ne pas compromettre la protection assurée par l'appareil.

Guía rápida



Transmisores de presión diferencial



Rangos de -100/+100 Pa hasta -2000/+2000 mbar (según el modelo)



Rangos intermedios configurables

Características

- Señal analógica seleccionable 0-10 V o 4-20 mA en activo con alimentación a 24 Vac/Vdc (3 o 4 hilos), o señal analógica 4-20 mA en lazo pasivo con alimentación de 16 a 30 Vdc (2 hilos)
- Caja fabricada en ABS V0 IP65, pantalla opcional
- Montaje sobre base de fijación en pared mediante sistema ¼ de vuelta
- Caja con un nuevo sistema de montaje simplificado
- Electroválvula para autocalibración en el modelo CP 111 (rango de -100 Pa a 100 Pa)

Características generales

Señal / Alimentación	Transmisor activo: 0-10 V o 4-20 mA (alimentación 24 Vac/Vdc ±10%), 3-4 hilos Transmisor pasivo: 4-20 mA (alimentación 16/30 Vdc), 2 hilos Modo común voltaje < 30 Vac Carga máxima: 500 Ω (4-20 mA) Carga mínima: 1 kΩ (0-10 V)
Consumo	CP 111: 3 VA (0-10 V) o 3 VA (4-20 mA) CP112, CP113, CP 114, CP 115: 2 VA (0-10 V) o 0.6 VA (4-20 mA)
Directivas europeas	2014/30/UE CEM; 2014/35/UE Baja Tensión; 2011/65/UE RoHS II; 2012/19/UE RAEE
Conexiones eléctricas	Bornes con tornillo para cables de Ø 0.05 a 2.5 mm² o de 30 a 14 AWG. Efectuado siguiendo las normas estándares.
Comunicación con ordenador	Cable USB-miniDin
Ambiente de trabajo	Aire y gases neutros
Tiempo de respuesta	1/e (63%) 0,3 s
Autocero	Manual mediante pulsación de botón, automático mediante electroválvula (sólo en el modelo CP 111)
Tipo de fluido	Aire y gases neutros
Condiciones de uso (°C/%HR/m)	De 0 °C a 50 °C sin condensación. De 0 a 2000 m
Temperatura de almacenaje	De -10 a +70 °C


*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido establecidas en condiciones de laboratorio y se garantizan en mediciones realizadas en las mismas condiciones, o realizadas con las compensaciones necesarias.

Especificaciones técnicas

	CP 111	CP 112	CP 113	CP 114	CP 115
Rangos de medición	-100/+100 Pa	-1000/+1000 Pa	-10 000/+10 000 Pa	-500/+500 mbar	-2000/+2000 mbar
Unidades de medición	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa
Precisión*	±1% de la lectura ±2 Pa	±1.5% de la lectura ±3 Pa	±1.5% de la lectura ±30 Pa	±1.5% de la lectura ±3 mbar	±1.5% de la lectura ±3 mbar
Resolución	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.01 kPa; 0.01 hPa	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI
Sobrepresión máxima	21 000 Pa	21 000 Pa	69 000 Pa	1400 mbar	4100 mbar

Características de la caja

Material	ABS V0 as per UL94
Índice de protección	IP65
Pantalla	LCD 50 x 17 mm de 10 dígitos Altura de caracteres: Valores 10 mm; unidades 5 mm
Rácores	Acanalados, Ø 6,2 mm
Prensa-estopa	Para cables de Ø 8 mm máximo
Peso	143 g

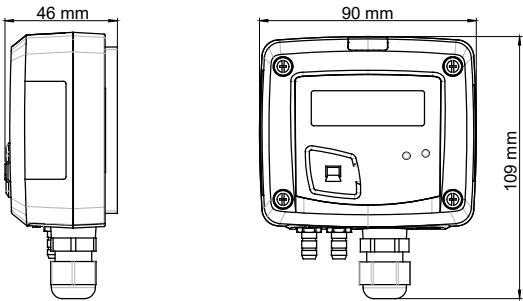

Símbolos utilizados


Por su seguridad y para evitar daños en el dispositivo, siga el procedimiento descrito en el presente documento y lea atentamente las notas precedidas del siguiente símbolo:




El siguiente símbolo también se utiliza en el presente documento. Lea atentamente las notas informativas indicadas tras este símbolo.




Conexiones

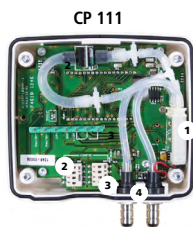

CP 111

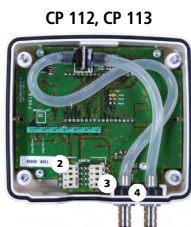

CP 112, CP 113

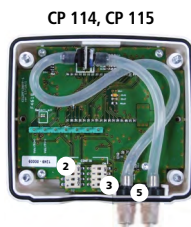


CP 114, CP 115

Interior de la parte frontal



Parte frontal extraíble

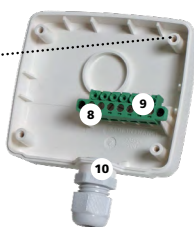

Parte trasera fija

1. Electroválvula (sólo en el modelo CP 111)
2. Switchs
3. Switchs
4. Tomas de presión
5. Tomas de presión de seguridad
6. Autocero
7. Conexión LCC-S
8. Salida de señal
9. Bornes de alimentación
10. Prensaestopa


Conexiones eléctricas (según normativa NFC150)




Sólo un técnico cualificado puede efectuar estas conexiones.

Debe llevar a cabo esta instalación cuando el instrumento no tenga tensión.

Para los modelos CP 111/112/113/114/115 – AO y CP 111/112/113/114/115 – AN con salida 0-10 V o 4-20 mA – activo a 4 hilos:

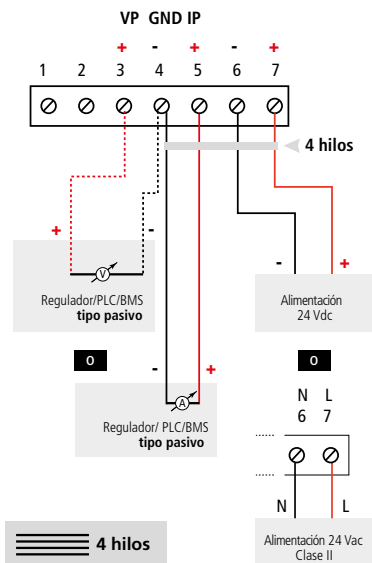

EN LA CONEXIÓN A 3 HILOS, la interconexión entre las tomas a tierra (GND) de salida de señal y de alimentación debe realizarse antes de alimentar el equipo.

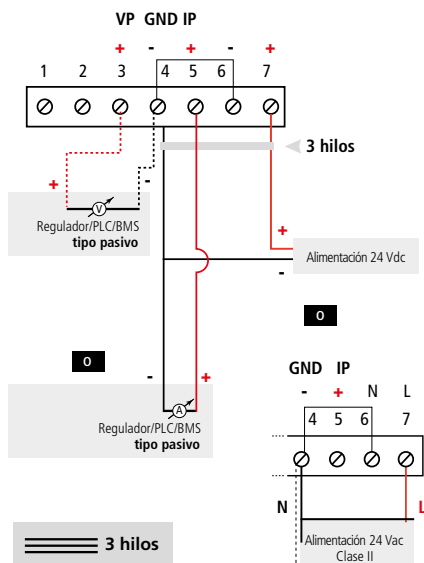

Para los modelos CP 112/113/114/115 – PO y CP 111/112/113/114/115 – PN
con salida 4-20 mA – lazo pasivo a 2 hilos:



Configuración y uso del transmisor

Autocalibración

Los transmisores de presión CP111 poseen una compensación de temperatura entre 0 °C y 50 °C y un proceso de autocalibración que garantiza estabilidad y fiabilidad en la medición de presión diferencial, tanto en rangos bajos, como en rangos altos. Esta autocalibración se basa en la actuación de la electroválvula controlada por un microprocesador, que compensa las derivas del sensor que suceden a lo largo del tiempo ajustando permanentemente

el cero. La deriva del cero es nula. La medición de la presión diferencial que efectúa el sensor es totalmente independiente de factores ambientales del transmisor. Se puede ajustar la periodicidad de la autocalibración entre 1 minuto y 60 minutos.

Autocero

El autocero puede hacerse en todos los modelos CP 110 simplemente quitando los tubos de las tomas de presión y pulsando el botón "Autocero" durante

unos segundos.

En el caso del modelo CP111, no es necesario retirar los tubos de las tomas de presión. Una vez el autocero se realiza, se enciende el piloto luminoso verde "ON" y en los transmisores con pantalla se muestra el mensaje "AutoZ".


Configuración

Para configurar el transmisor, desatornille los 4 tornillos de la caja y ábrala. Los bloques de microinterruptores permiten realizar diferentes configuraciones.




Para configurar el transmisor, debe proceder a colocar los interruptores según se describe a continuación cuando el equipo esté sin alimentación. Reestablezca la alimentación una vez haya completado la configuración.

Bloque izquierdo

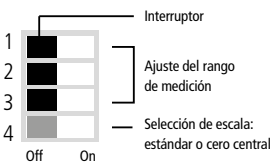

Bloque derecho

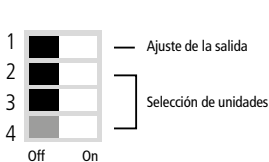

Configuración del rango de medición (bloque izquierdo)

Para configurar el rango de medición, posicionar los interruptores 1, 2 y 3 según se indica a continuación.

CP 111, CP 112, CP 113

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Combinación 1	Combinación 2	Combinación 3	Combinación 4	Combinación 5	Combinación 6	Combinación 7	Combinación 8	Combinación 9	Combinación 10	Combinación 11	Combinación 12	Combinación 13	Combinación 14	Combinación 15	Combinación 16	Combinación 17	Combinación 18	Combinación 19	Combinación 20
Modelo	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112
Pa	20	100	1000	30	250	2500	40	500	5000	50	750	7500	100	1000	10000	100	1000	10000	100	1000
mmH ₂ O	2.0	10.0	100.0	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0	10.0	100.0	1000.0	10.0	100.0
mbar	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00	1.00	10.00	100.00	1.00	10.00
inWG	0.08	0.40	4.00	0.12	1.00	10.00	0.16	2.00	20.00	0.20	3.00	30.00	0.40	4.00	40.00	0.40	4.00	40.00	0.40	4.00
mmHg	0.20	0.80	8.00	0.22	2.00	20.00	0.30	4.00	40.00	0.40	6.00	60.00	0.80	8.00	80.00	0.80	8.00	80.00	0.80	8.00
daPa	2.0	10.0	100	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500.0	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0	10.0	100.0	1000.0	10.0	100.0
kPa	0.020	0.100	1.00	0.030	0.250	2.50	0.040	0.500	5.00	0.050	0.750	7.50	0.100	1.000	10.00	0.100	1.000	10.00	0.100	1.000
hPa	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00	1.00	10.00	100.00	1.00	10.00

- Los rangos intermedios de medición del transmisor CP 111 entre ± 100 Pa depende de la unidad de medición seleccionada
- Los rangos intermedios de medición del transmisor CP 112 entre ± 1000 Pa depende de la unidad de medición seleccionada
- Los rangos intermedios de medición del transmisor CP 113 entre $\pm 10\,000$ Pa depende de la unidad de medición seleccionada

Ejemplos:

- De 0 a 750 mmH₂O: el rango de medición que debe seleccionarse es 750 mmH₂O.
- De -500 a +500 Pa: el rango de medición que debe seleccionarse es 1000 Pa.

CP 114, CP 115

										
	Combinación 1		Combinación 2		Combinación 3		Combinación 4		Combinación 5	
Modelo	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115
mbar	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000
inWG	40.0	200.0	80.0	300.0	120.0	400.0	160.0	600.0	200.0	800.0
kPa	10.0	50.0	20.0	75.0	30.0	100.0	40.0	150.0	50.0	200.0
PSI	2.0	10.0	4.0	15.0	6.0	20.0	8.0	30.0	10.0	40.0
mmHg	80	400	160	600	240	800	320	1 200	400	1 600
mmH ₂ O	1 000	5 000	2 000	7 500	3 000	10 000	4 000	15 000	5 000	20 000
daPa	1.0	5.0	2.0	7.5	3.0	10.0	4.0	15.0	5.0	20.0
hPa	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000

- Los rangos intermedios de medición del transmisor CP 114 entre ± 500 mbar depende de la unidad de medición seleccionada
- Los rangos intermedios de medición del transmisor CP 115 entre ± 2000 mbar depende de la unidad de medición seleccionada

Ejemplos:

- De 0 a 750 mmH₂O: el rango de medición que debe seleccionarse es 750 mmH₂O.
- De -500 a +500 mbar: el rango de medición que debe seleccionarse es 1000 mbar.

Configuración de escala estándar o cero central (bloque izquierdo)

 Compruebe la correcta selección de los interruptores según los esquemas indicados. Si por algún error se conectara uno de ellos de forma incorrecta aparecería en pantalla el siguiente mensaje: "CONF ERROR". En este caso sería necesario quitar la alimentación y posicionar los interruptores de la forma correcta.

Configuraciones

	Toda la escala	Cero central
Combinaciones		

Ejemplo:

- De 0 a 100 Pa: Toda la escala  (0 / 100 Pa)
- Cero central  (-50 Pa / 0 / +50 Pa)

Configuración la salida de señal (bloque derecho)

(Modelos CP 111/112/113/114/115 –AO y CP 111/112/113 –AN)

Para seleccionar el tipo de salida analógica, posicionar el interruptor 1 para la salida según de indica en el siguiente gráfico.

Configuraciones

	4-20 mA	0-10 V
Combinaciones		

Configuración de las unidades de medición (bloque derecho)

Para configurar las unidades de medición, posicionar los interruptores 2, 3 y 4 según se indica a continuación.

CP 111, CP 112, CP 113

Configuraciones	Pa	mmH ₂ O	mbar	InWG	mmHG	daPa	kPa	hPa
Combinaciones								

CP 114, CP 115

Configuraciones	mbar	inWG	kPa	PSI	mmHG	mmH ₂ O	daPa	hPa
Combinaciones								

Configuración con el programa LCC-S (opcional)

Una configuración flexible gracias al programa LCC-S.
Podrá configurar usted mismo sus propias escalas.

⚠ La diferencia mínima entre el valor máximo y el mínimo de la escala debe ser de 20.

Se puede, por ejemplo, configurar la salida de -20 a 0 Pa, de 0 a 20 Pa, o de -10 a 10 Pa...

Para acceder a la configuración por software, es necesario ajustar los interruptores previamente como se indica en el gráfico y conectar el cable al conector específico en la electrónica.

⚠ La configuración debe realizarse a través de los interruptores DIP o mediante programa (no pueden combinarse ambos métodos).

Montaje

Para realizar el montaje mural, fijar la placa de ABS en la pared (suministrada con el equipo). Tornillería: Ø 6 mm (tornillos y tacos suministrados). Colocar el equipo a la placa de fijación y rotar 30°. Hacer pivotar la caja en sentido de las agujas del reloj hasta obtener una fijación segura.

⚠ Una vez el equipo esté instalado y alimentado, se recomienda efectuar el proceso de ajuste del cero para garantizar un funcionamiento óptimo, sea cual sea su posición de montaje.

Accesorios

Consulte la ficha técnica para obtener más información sobre los accesorios disponibles.


Posición para configuración con LCC-S



Left DIP switch

Right DIP switch

Para proceder a la configuración del equipo, consulte el manual del programa LCC-S.

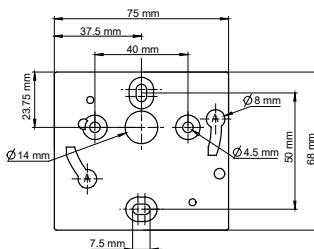

Mantenimiento: evite el contacto con disolventes agresivos. Proteja el transmisor y sus sondas de cualquier producto de limpieza que contenga formalina.

Precauciones en el uso del dispositivo: use siempre el dispositivo de acuerdo con la aplicación para la cual está destinado y dentro de los parámetros descritos en las características técnicas para no comprometer la protección garantizada del dispositivo.

Guida menù rapido



Trasmettitore di pressione differenziale



**Range da -100/+100 Pa a
-2000/+2000 mbar (a seconda dei modelli)**



Range intermedi configurabili

Caratteristiche

- Output 0-10 V o 4-20 mA, attivo, alimentazione 24 Vac/Vdc (3-4 fili) o output 4-20 mA, circuito passivo, alimentazione da 16 a 30 Vdc (2 fili)
- Custodia ABS V0, IP65, con o senza display
- Sistema di montaggio con piastra per il fissaggio al muro con "rotazione di 1/4"
- Custodia con sistema di montaggio semplificato
- Valvola solenoide per auto-taratura (solo sul modello CP 111)

Caratteristiche tecniche

Output / Alimentazione	Sensore attivo 0-10 V o 4-20 mA (alim. 24 Vac/Vdc $\pm 10\%$), 3-4 fili Circuito passivo 4-20 mA (alimentazione 16/30 Vdc), 2 fili Carico massimo: 500 Ohms (4-20 mA) Carico minimo: 1 K Ohms (0-10 V)
Consumo	CP 111: 3 VA (0-10 V) o 3 VA (4-20 mA) CP112, CP113, CP 114, CP 115: 2 VA (0-10 V) o 0.6 VA (4-20 mA)
Direttive dell'Unione Europea	2011/65UE RoHS II; 2012/19/UE WEEE; 2014/30/UE EMC; 2014/35/UE
Connessione elettrica	Evitare blocco terminale per i cavi $\varnothing 0.05$ a 2.5 mm^2 o da 30 a 14 AWG Secondo il codice di buon utilizzo
Connessione al PC	Cavo USB-mini Din Kimo
Ambiente	Aria e gas neutri
Tempo di risposta	1/e (63%) 0.3 s
Autozero	Manuale con pulsante; Automatico attraverso la valvola solenoide (solo sul modello CP 111)
Tipo di fluido	Aria e gas neutri
Condizioni di utilizzo (°C/%HR/m)	Da 0 a +50 °C. In condizione non condensante. Da 0 a 2000 m.
Temperatura di stoccaggio	Da -10 a +70 °C


*I valori di precisione indicati in questo documento sono stati estrapolati in condizioni di laboratorio e possono essere garantiti per misure rilevate a pari condizioni, o con la compensazione necessaria.

Caratteristiche tecniche

	CP 111	CP 112	CP 113	CP 114	CP 115
Range di misura	-100/+100 Pa	-1000/+1000 Pa	-10000/+10000 Pa	-500/+500 mbar	-2000/+2000 mbar
Unità di misura	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa
Precisione*	±1% del valore di misura ±2 Pa	±1.5% del valore di misura ±3 Pa	±1.5% del valore di misura ±30 Pa	±1.5% del valore di misura ±3 mbar	±1.5% del valore di misura ±3 mbar
Risoluzione	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.01 kPa; 0.01 hPa	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI
Sovrappressione tollerata	21 000 Pa	21 000 Pa	69 000 Pa	1400 mbar	4100 mbar

Caratteristiche della custodia

Materiale	ABS V0 come da UL94
Protezione	IP65
Display	LCD 10 cifre. Dimensioni: 50 x 17 mm Dimensione Digit: Valori: 10 mm; Unità: 5 mm
Conessioni	Scanalate, Ø 6.2 mm
Passacavo	Per cavi di massimo Ø 8 mm
Peso	143 g

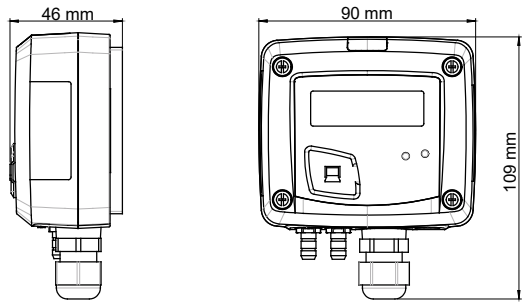

Simboli utilizzati


Il seguente simbolo compare vicino a note relative alla sicurezza e per evitare danni al dispositivo. Seguire la procedura descritta in questo manuale utente:




Il seguente simbolo compare vicino a note importanti relative al corretto uso.




Connessioni

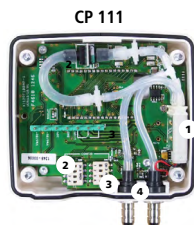

CP 111

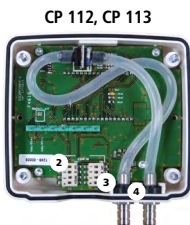

CP 112, CP 113

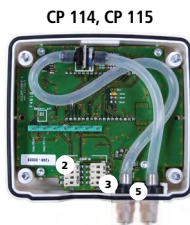


CP 114, CP 115

Interno della parte frontale



Frontalino rimovibile

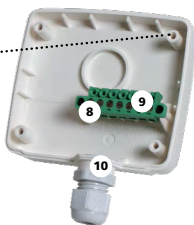

Retro della custodia fisso


1. Valvola solenoide (solo CP 111)
2. Interruttore sinistro DIP
3. Interruttore destro DIP
4. Collegamenti pressione
5. Attacchi di pressione di sicurezza
6. Autozero
7. Connessione LCC-S
8. Blocco terminale output
9. Blocco terminale alimentazione
10. Passacavo

Connessioni elettriche – come da standard NFC15-100




Questa connessione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
Per effettuare la connessione, il trasmettitore non deve essere energizzato.


Per i modelli CP 111/112/113 – AO e i modelli
CP 111/112/113 – AN con output 0-10 V o 4-20 mA
– attivo, 4 fili:

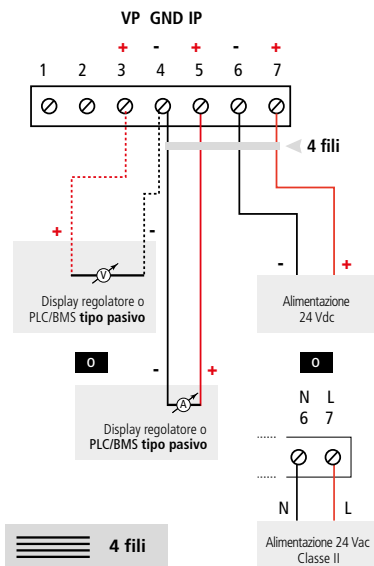

Per eseguire una connessione a 3 fili, prima di
accendere il trasmettitore, connettere la presa input
a quella output. Vedere il disegno qui sotto.

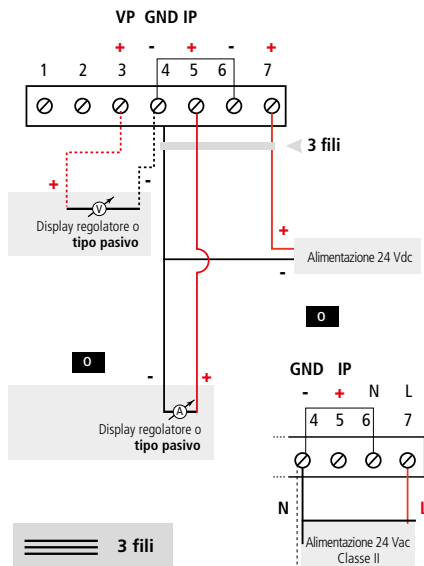

Per i modelli CP 112/113/114/115 – PO e CP 112/113/114/115 – PN
con output 4-20 mA – passivo:

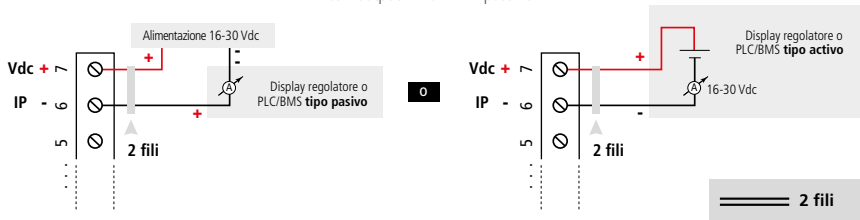

Impostazioni di uso del trasmettitore

Auto-taratura

Il trasmettitore di pressione CP 111 ha una compensazione di temperatura di aumento da 0 a 50 °C e un processo di auto-taratura che garantisce nel tempo un'eccellente stabilità e una perfetta attendibilità della misura su range alti e bassi.

Principio di auto-taratura: il microprocessore del trasmettitore guida la valvola solenoide che compensa i possibili accumuli sull'elemento sensibile nel tempo. La compensazione è eseguita da una

regolazione permanente dello zero. Cosicché la misura della pressione differenziale è quindi indipendente dalle condizioni ambientali del trasmettitore.

Vantaggio: nessun accumulo

Frequenza di auto-taratura: resettabile o da 1 a 60 minuti

Autozero

Per eseguire un autozero, scollegare i 2 tubi per il collegamento di pressione e premere il tasto "Autozero".

Sul trasmettitore CP 111, non è

necessario scollegare i 2 tubi di collegamento di pressione.

Quando un autozero è stato eseguito, la luce verde su "On" si spegne e poi si accende, e sui trasmettitori forniti di display, viene visualizzato "autoZ".


Configurazione

Per configurare il trasmettitore, svitare le 4 viti della custodia e quindi aprirlo. Gli interruttori DIP che permettono le varie impostazioni sono accessibili.




Per configurare il trasmettitore, quest'ultimo non deve essere energizzato. E' possibile quindi effettuare le impostazioni necessarie grazie agli interruttori DIP come mostrato nei disegni qui sotto.

Interruttore sinistro DIP

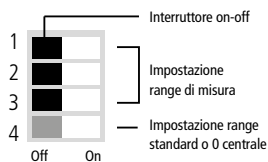

Interruttore destro DIP

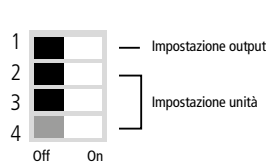

Impostazione del range di misura – interruttore sinistro DIP

Per impostare un range di misura, posizionare l'interruttore on-off 1, 2 e 3 come mostrato qui sotto:

CP 111, CP 112, CP 113

Tipo di trasmettitore	Combinazione 1			Combinazione 2			Combinazione 3			Combinazione 4			Combinazione 5		
	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113
Pa	20	100	1000	30	250	2500	40	500	5000	50	750	7500	100	1000	10000
mmH ₂ O	2.0	10.0	100.0	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
mbar	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	50.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00
inWG	0.08	0.40	4.00	0.12	1.00	10.00	0.16	2.00	20.00	0.20	3.00	30.00	0.40	4.00	40.00
mmHg	0.20	0.80	8.00	0.22	2.00	20.00	0.30	4.00	40.00	0.40	6.00	60.00	0.80	8.00	80.00
daPa	2.0	10.0	100	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500.0	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
kPa	0.020	0.100	1.00	0.030	0.250	2.50	0.040	0.500	5.00	0.050	0.750	7.50	0.100	1.000	10.00
hPa	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00

- Range di misura del trasmettitore CP 111 sul range ± 100 Pa a seconda dell'unità di misura
- Range di misura del trasmettitore CP 112 sul range ± 1000 Pa a seconda dell'unità di misura
- Range di misura del trasmettitore CP 113 sul range $\pm 10\,000$ Pa a seconda dell'unità di misura

Esempio:

- Da 0 a 750 mmH₂O, il range di misura è 750 mmH₂O.
- Da -500 Pa a +500 Pa, il range di misura è 1000 Pa.

CP 114, CP 115

	Combinazione 1		Combinazione 2		Combinazione 3		Combinazione 4		Combinazione 5	
Tipo di trasmettitore	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115
mbar	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000
inWG	40.0	200.0	80.0	300.0	120.0	400.0	160.0	600.0	200.0	800.0
kPa	10.0	50.0	20.0	75.0	30.0	100.0	40.0	150.0	50.0	200.0
PSI	2.0	10.0	4.0	15.0	6.0	20.0	8.0	30.0	10.0	40.0
mmHg	80	400	160	600	240	800	320	1 200	400	1 600
mmH ₂ O	1 000	5 000	2 000	7 500	3 000	10 000	4 000	15 000	5 000	20 000
daPa	1.0	5.0	2.0	7.5	3.0	10.0	4.0	15.0	5.0	20.0
hPa	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000

- Range di misura del trasmettitore CP 114 sul range ± 500 mbar a seconda dell'unità di misura
- Range di misura del trasmettitore CP 115 sul range ± 2000 mbar a seconda dell'unità di misura

Esempio:

Da 0 a 750 mmH₂O, il range di misura è 750 mmH₂O.

Da -500 a +500 mbar, il range di misura è 1000 mbar.

Impostazione range standard / zero centrale –
interruttore sinistro DIP

Seguire attentamente le combinazioni con l'interruttore DIP. Se la combinazione viene eseguita in modo sbagliato, apparirà il seguente messaggio sul display del trasmettitore "CONF ERROR". In quel caso, dovrete scollegare il trasmettitore, posizionare gli interruttori DIP in modo corretto, quindi accendere il trasmettitore.

Impostazione output – interruttore destro DIP (modelli
CP 111/112/113/114/115 – AO e CP 111/112/113/114/115 – AN)

Per impostare questo tipo di output, posizionare l'interruttore dell'output come mostrato qui a fianco.

Configurazioni	Scala completa	Zero centrale
Combinazioni		

Esempio:

- De 0 - 100 Pa: scala completa/ 0 Zero centrale

(0 / 100 Pa)
 (-50 Pa / 0 / +50 Pa)

Configurazioni	4-20 mA	0-10 V
Combinazioni		

Impostazione unità – interruttore destro DIP

Per impostare l'unità di misura, posizionare gli interruttori delle unità 2, 3 e 4 come mostrato nella tavola qui sotto.

CP 111, CP 112, CP 113

Configurazioni	Pa	mmH ₂ O	mbar	InWG	mmHG	daPa	kPa	hPa
Combinazioni								

CP 114, CP 115

Configurazioni	mbar	inWG	kPa	PSI	mmHG	mmH ₂ O	daPa	hPa
Combinazioni								

Configurazione tramite il software LCC-S (opzione)

Configurazione facile e intuitiva con il software!
E' possibile configurare i range intermedi.


⚠ Attenzione: la differenza minima tra la scala minima e massima è di 20.

Per esempio, è possibile impostare lo strumento da -20 a 0 Pa, da 0 a +20 Pa, o da -10 a +10 Pa (CP 111/112/113) o da -20 a 0 mbar, da 0 a +20 mbar, o da -10 a +10 mbar (CP 114/115).

Per accedere alla configurazione tramite il software: impostare gli interruttori DIP come mostrato a fianco. Nota: l'interruttore on-off 1 dell'interruttore destro DIP può essere in qualsiasi posizione (selezione dell'output 0-10 V o 4-20 mA). Connettere il cavo del software LCC-S al trasmettitore.

⚠ La configurazione dei parametri può essere eseguita sia con l'interruttore DIP che tramite il software (non si possono combinare entrambe le soluzioni).

Configurazione con PC

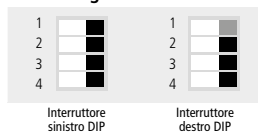


Fare riferimento al manuale d'uso di LCC-S per eseguire la configurazione.

Montaggio

Per montare il trasmettitore, montare il retro di ABS al muro (trapano: Ø 6 mm, viti e punte sono forniti).

Inserire il trasmettitore alla piastra fissa (vedere A sul disegno qui a fianco). Ruotare la custodia in senso orario finché non udite un "click" che confermerà che il trasmettitore è installato correttamente.

⚠ Una volta che il trasmettitore è installato e acceso, eseguire un autozero per garantire il corretto funzionamento del trasmettitore in qualsiasi posizione.

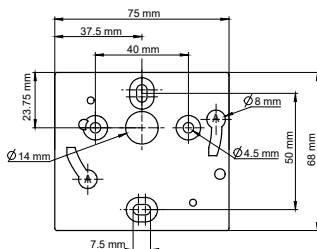

Accessori

Per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili, consultare la scheda tecnica.

Manutenzione: evitare i solventi aggressivi. Proteggere il trasmettitore e le sonde da qualsiasi tipo di prodotto per la pulizia che contenga formalina e che potrebbe essere utilizzato per la pulizia delle stanze o dei condotti.

Precauzioni d'uso: utilizzare sempre il dispositivo nel rispetto della sua destinazione d'uso e dei parametri descritti nelle caratteristiche tecniche al fine di non comprometterne la protezione dal dispositivo

Schnellstartanleitung



Differentialdrucktransmitter



**Bereiche von -100/+100 Pa
bis -2000/+2000 mbar (je nach Modell)**



Konfigurierbare Zwischenbereiche

Eigenschaften

- 0-10 V oder 4-20 mA Ausgang, aktiv, Spannungsversorgung 24 Vac/Vdc (3-4 Drähte) oder 4-20 mA Ausgang, passive Schleife, Spannungsversorgung von 16 bis 30 Vdc (2 Drähte)
- ABS V0 Gehäuse, IP65, mit oder ohne Display
- «1/4-Drehung» Systemmontage mit Wandmontageplatte
- Gehäuse mit vereinfachtem Montagesystem
- Magnetventil für Auto-Kalibrierung (nur bei Modell CP 111)

Allgemeine Eigenschaften

Ausgang / Versorgung	Aktiver Sensor 0-10 V oder 4-20 mA (alim. 24 Vac/Vdc $\pm 10\%$), 3-4 Drähte Passive Schleife 4-20 mA (Spannungsversorgung 16/30 Vdc), 2 Drähte Gleichtaktspannung <30 VAC Maximale Last: 500 Ω (4-20 mA) / Mindestlast: 1 K Ω (0-10 V)
Verbrauch	CP 111: 3 VA (0-10 V) oder 3 VA (4-20 mA) CP112, CP113, CP 114, CP 115: 2 VA (0-10 V) oder 0.6 VA (4-20 mA)
Europäische Richtlinien	2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Niederspannung; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmenblock für Kabel von 0,05 bis 2,5 mm ² oder von 30 bis 14 AWG Ausgeführt nach dem Code of Good Practice
PC-Kommunikation	USB-Mini-DIN-Kabel
Umgebung	Luft und neutrale Gase
Reaktionszeit	1/e (63%) 0.3 s
Nullstellung	Manueller Autozero mit Druckknopf; Selbstkalibrierung durch Magnetventil (nur CP 111)
Art der Flüssigkeit	Luft und neutrale Gase
Verwendungsbedingungen (°C/%RH/m)	Von 0 bis +50 °C. Unter nicht kondensierenden Bedingungen. Von 0 bis 2000 m
Lagertemperatur	Von -10 bis +70 °C


* Alle in diesem technischen Datenblatt angegebenen Genauigkeiten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können für Messungen garantiert werden, die unter den gleichen Bedingungen oder mit Kalibrierungsausgleich durchgeführt werden.

Technische Daten

	CP 111	CP 112	CP 113	CP 114	CP 115
Messbereiche	-100/+100 Pa	-1000/+1000 Pa	-10000/+10000 Pa	-500/+500 mbar	-2000/+2000 mbar
Maßeinheiten	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH ₂ O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH ₂ O, daPa, hPa, kPa
Genauigkeit*	±1% vom Messwert ±2 Pa	±1.5% vom Messwert ±3 Pa	±1.5% vom Messwert ±30 Pa	±1.5% vom Messwert ±3 mbar	±1.5% vom Messwert ±3 mbar
Auflösung	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa	1 Pa; 0.1 mmH ₂ O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.01 kPa; 0.01 hPa	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH ₂ O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI
Tolerierter Überdruck	21 000 Pa	21 000 Pa	69 000 Pa	1400 mbar	4100 mbar

Eigenschaften des Gehäuses

Material	ABS V0 gemäß UL94
Schutzklasse	IP65
Display	LCD mit 10 Ziffern. Abmessungen: 50 x 17 mm Höhe der Ziffern: Werte: 10 mm; Einheiten: 5 mm
Verbindungen	Gerippt, Ø 6.2 mm
Kabelverschraubung	Für Kabel mit einem Durchmesser von maximal 8 mm
Gewicht	143 g

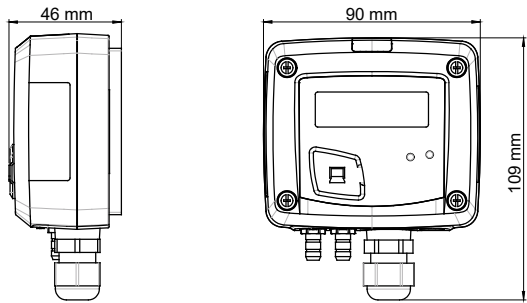

Verwendete Symbole

Zu Ihrer Sicherheit und um Schäden am Gerät zu vermeiden, befolgen Sie bitte die in diesem Dokument beschriebene Vorgehensweise und lesen Sie die mit dem folgenden Symbol gekennzeichneten Hinweise aufmerksam durch:




Das folgende Symbol wird auch in diesem Dokument verwendet, bitte lesen Sie die Hinweise nach diesem Symbol sorgfältig durch:



Verbindungen


CP 111

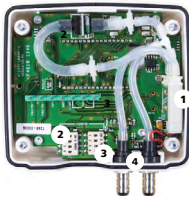

CP 112, CP 113




CP 114, CP 115

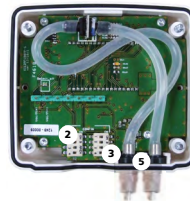

Innenseite des vorderen Gehäuses



Abnehmbare Vorderseite

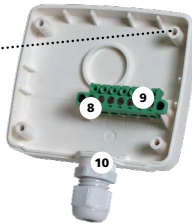

Gehäuse mit fester Rückseite


1. Magnetventil (nur CP 111)
2. Linker DIP-Schalter
3. Rechter DIP-Schalter
4. Druckanschlüsse
5. Sicherheitsdruckanschlüsse
6. Autozero
7. LCC-S Software-Anbindung
8. Ausgangs-Klemmleiste
9. Klemmleiste für die Stromversorgung
10. Kabelverschraubung

Elektrische Anschlüsse nach NFC15-100 Standard





Dieser Anschluss muss von einem qualifizierten und geschulten Techniker vorgenommen werden.
Um die Verbindung herzustellen, darf der Transmitter **NICHT UNTER STROM** stehen.

Für die Modelle CP 111/112/113/114/115 - AO und CP 111/112/113/114/115 - AN mit 0-10 V oder 4-20 mA
Ausgang - aktiv, 4 Drähte:

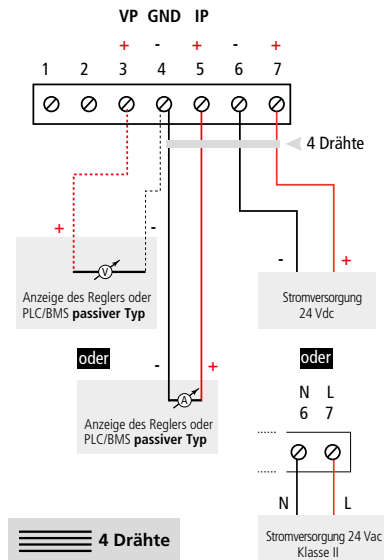

Um eine 3-Draht-Verbindung herzustellen, verbinden Sie bitte vor dem Einschalten des Transmitters die Ausgangsmasse mit der Eingangs-masse. Siehe Zeichnung unten.

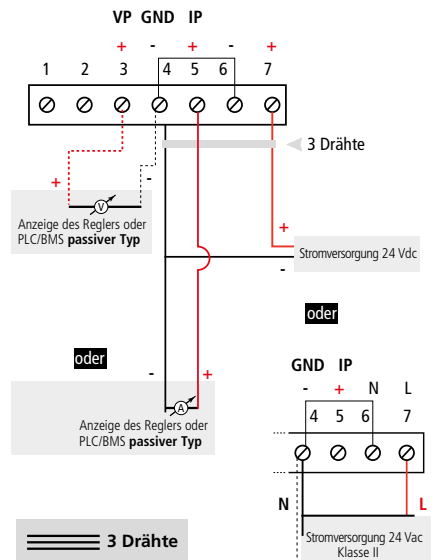

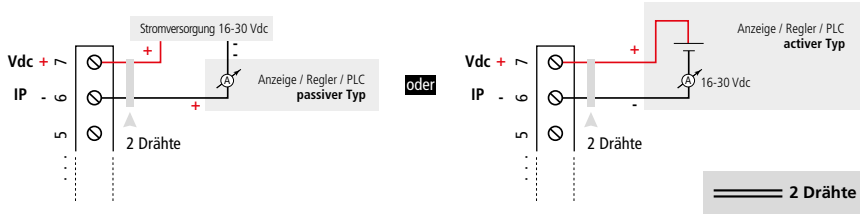

Einstellungen und Verwendung des Transmitters

Auto-Kalibrierung

Der CP 111 Drucktransmitter verfügt über eine Temperaturkompensation der Verstärkung von 0 bis 50°C und einen Autokalibrierungsprozess, der im Laufe der Zeit eine ausgezeichnete Stabilität und eine perfekte Zuverlässigkeit der Messung in niedrigen und hohen Bereichen garantiert.

Selbstkalibrierungsprinzip: Der Mikroprozessor des Transmitters steuert ein Magnetventil, das die möglichen Abweichungen des empfindlichen Elements im Laufe der Zeit kompensiert. Die Kompensation erfolgt durch

die permanente Einstellung des Nullpunkts. Somit ist die Messung des Differenzdrucks unabhängig von den Umgebungsbedingungen des Transmitters.
Vorteil: keine Drift
Häufigkeit der Selbstkalibrierung: rücksetzbar oder von 1 bis 60 Minuten.

Autozero

Um einen Autozero durchzuführen, ziehen Sie die 2 Druckanschlussschläuche ab und drücken Sie die Taste "Autozero". Beim Transmitter CP 111 ist es nicht erforderlich, die beiden

Druckanschlüsse zu entfernen. Wenn ein Autozero durchgeführt wurde, schaltet sich das grüne Licht "On" aus und dann wieder ein, und bei Transmittern, die mit einem Display ausgestattet sind, wird "autoz" angezeigt.


Konfiguration

Um den Transmitter zu konfigurieren, schrauben Sie die 4 Schrauben vom Gehäuse ab und öffnen es. Die DIP-Schalter für die verschiedenen Einstellungen sind dann zugänglich.




Um den Transmitter zu konfigurieren, darf er nicht unter Spannung stehen. Dann können Sie die erforderlichen Einstellungen mit den DIP-Schaltern vornehmen (wie in der Zeichnung unten dargestellt). Wenn der Transmitter konfiguriert ist, können Sie ihn einschalten.

Linker DIP-Schalter

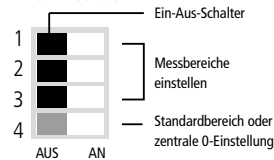

Rechter DIP-Schalter

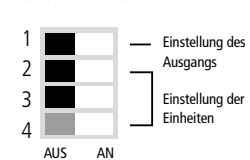

Messbereichseinstellungen - linker DIP-Schalter

Um einen Messbereich einzustellen, schalten Sie die Schalter 1, 2 und 3 wie in der Tabelle unten angegeben ein und aus.

CP 111, CP 112, CP 113

	Kombination 1			Kombination 2			Kombination 3			Kombination 4			Kombination 5		
Transmitter-Typ	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113	CP111	CP112	CP113
Pa	20	100	1000	30	250	2500	40	500	5000	50	750	7500	100	1000	10000
mmH ₂ O	2.0	10.0	100.0	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
mbar	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00
inWG	0.08	0.40	4.00	0.12	1.00	10.00	0.16	2.00	20.00	0.20	3.00	30.00	0.40	4.00	40.00
mmHg	0.20	0.80	8.00	0.22	2.00	20.00	0.30	4.00	40.00	0.40	6.00	60.00	0.80	8.00	80.00
daPa	2.0	10.0	100	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500.0	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
kPa	0.020	0.100	1.00	0.030	0.250	2.50	0.040	0.500	5.00	0.050	0.750	7.50	0.100	1.000	10.00
hPa	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00

- Messbereiche des Transmitters CP 111 im Bereich ± 100 Pa je nach Messeinheit
- Messbereiche des Transmitters CP 112 im Bereich von ± 1000 Pa je nach Messeinheit
- Messbereiche des Transmitters CP 113 im Bereich $\pm 10\,000$ Pa je nach Messeinheit

Beispiel:

- Von 0 bis 750 mmH₂O, Messbereich ist 750 mmH₂O
- Von -500 Pa bis +500 Pa, Messbereich ist 1000 Pa

CP 114, CP 115

	Kombination 1		Kombination 2		Kombination 3		Kombination 4		Kombination 5	
Transmitter-Typ	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115
mbar	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000
inWG	40.0	200.0	80.0	300.0	120.0	400.0	160.0	600.0	200.0	800.0
kPa	10.0	50.0	20.0	75.0	30.0	100.0	40.0	150.0	50.0	200.0
PSI	2.0	10.0	4.0	15.0	6.0	20.0	8.0	30.0	10.0	40.0
mmHg	80	400	160	600	240	800	320	1 200	400	1 600
mmH ₂ O	1 000	5 000	2 000	7 500	3 000	10 000	4 000	15 000	5 000	20 000
daPa	1.0	5.0	2.0	7.5	3.0	10.0	4.0	15.0	5.0	20.0
hPa	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000

- Messbereiche des CP 114 Transmitters im Bereich von ± 500 mbar je nach Messeinheit.
- Messbereiche des CP 115 Transmitters im Bereich von ± 2000 mbar je nach Messeinheit.

Beispiel:

- Von 0 bis 750 mmH₂O, Messbereich ist 750 mmH₂O
- Von -500 mbar bis +500 mbar, Messbereich ist 1000 mbar

Standardbereich / zentrale Nullstellung - linker DIP-Schalter

Bitte beachten Sie die nebenstehenden Kombinationen mit dem DIP-Schalter. Wird die Kombination falsch vorgenommen, erscheint auf dem Display des Transmitters die Meldung "CONF ERROR". In diesem Fall müssen Sie den Transmitter ausstecken, die DIP-Schalter richtig einstellen und dann den Transmitter einschalten.

Einstellungen	Originalgröße	Zentraler Nullpunkt
Kombinationen		

Beispiel:

- 0 - 100 Pa: Originalgröße / 0 (0 / 100 Pa)
Zentraler Nullpunkt (-50 Pa / 0 / +50 Pa)

Ausgangseinstellung - rechter DIP-Schalter (CP 111/112/113/114/115 – AO und CP 111/112/113 – AN Modelle)

Um den Typ des Analogausgangs einzustellen, stellen Sie bitte den Ein-Aus-Schalter des Ausgangs wie nebenstehend gezeigt ein.

Einstellungen	4-20 mA	0-10 V
Kombinationen		

Einstellung der Einheiten - rechter DIP-Schalter

Um eine Messeinheit einzustellen, stellen Sie die Ein-Aus-Schalter 2, 3 und 4 der Einheiten wie in der Tabelle unten gezeigt ein.

CP 111, CP 112, CP 113

Einstellungen	Pa	mmH ₂ O	mbar	InWG	mmHG	daPa	kPa	hPa
Kombinationen								

CP 114, CP 115

Einstellungen	mbar	inWG	kPa	PSI	mmHG	mmH ₂ O	daPa	hPa
Kombinationen								

Konfiguration über LCC-S Software (Option)

Eine einfache und komfortable Konfiguration mit der Software!
Sie können Ihre eigenen Zwischenbereiche konfigurieren.

⚠ Der Mindestabstand zwischen dem oberen und dem unteren Bereich beträgt 20.

Es ist zum Beispiel möglich, das Gerät von -20 bis 0 Pa, von 0 bis +20 Pa oder von -10 bis +10 Pa einzustellen... Für den Zugriff auf die Konfiguration über die Software: stellen Sie die DIP-Schalter wie nebenstehend gezeigt ein. Hinweis: Der Ein-Aus-Schalter 1 des rechten DIP-Schalters kann sich in einer beliebigen Position befinden (Auswahl des Analogausgangs 0-10 V oder 4-20 mA). Schließen Sie das Kabel des LCC-S an den Anschluss des Transmitters an.

⚠ Die Konfiguration der Parameter kann entweder über den DIP-Schalter oder über die Software erfolgen (eine Kombination beider Lösungen ist nicht möglich).

Montage

 
Zur Montage des Transmitters befestigen Sie die ABS-Platte an der Wand (Bohrung: $\varnothing 6$ mm, Schrauben und Stifte werden mitgeliefert). Setzen Sie den Transmitter auf die Befestigungsplatte (siehe A in der nebenstehenden Zeichnung). Drehen Sie das Gehäuse im Uhrzeigersinn, bis Sie ein "Klicken" hören, das bestätigt, dass der Transmitter korrekt installiert ist.

⚠ Sobald der Transmitter installiert und eingeschaltet ist, führen Sie bitte einen Autozero durch, um das korrekte Funktionieren des Transmitters in jeder Position zu gewährleisten.

Zubehör

Weitere Informationen über das verfügbare Zubehör entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.


Konfiguration via PC



Linker DIP-Schalter

Rechter DIP-Schalter

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des LCC-S, um die Konfiguration vorzunehmen.

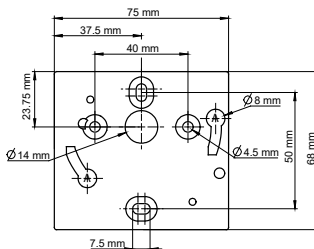

Wartung: Vermeiden Sie bitte alle aggressiven Lösungsmittel. Schützen Sie den Transmitter und seine Sonden vor formalinhaltigen Reinigungsmitteln, die zur Reinigung von Räumen oder Kanälen verwendet werden können.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung: bitte verwenden sie das Gerät immer in Übereinstimmung mit seiner bestimmungsgemäßen Verwendung und innerhalb der in den technischen Merkmalen beschriebenen Parameter, um den durch das Gerät gewährleisteten Schutz nicht zu gefährden.

快速入门指南



CP 111 ~ CP 115 差压变送器



量程: $\pm 500 \sim \pm 10\,000$ Pa
(根据所选型号)



可设置中间量程

产品特点

- 输出信号：
主动输出 $0 \sim 10$ V 或 $4 \sim 20$ mA,
电源 24 Vac/Vdc (3/4 线式)
被动输出 $4 \sim 20$ mA,
电源 16 ~ 30 Vdc (2 线式)
- 工业塑料外壳, 防护等级 IP65
- 可选择有或无数字显示屏
- 随货提供固定背板, 旋转即固定
- 在线自动校准, 无需断电或拔除软管 (仅 CP 111)

变送器功能


输出信号 / 电源	主动输出 $0 \sim 10$ V 或 $4 \sim 20$ mA (24 Vac/Vdc $\pm 10\%$), 3/4 线式 被动输出 $4 \sim 20$ mA (16/30 Vdc), 2 线式 电压负荷 < 30 VAC 最大负载: $500\ \Omega$ ($4 \sim 20$ mA) / 最小负载: $1\ \text{k}\ \Omega$ ($0 \sim 10$ V)
功耗	CP 111: 3 VA ($0 \sim 10$ V) 或 3 VA ($4 \sim 20$ mA) CP 112, CP 113, CP 114, CP 115: 2 VA ($0 \sim 10$ V) 或 0.6 VA ($4 \sim 20$ mA)
符合标准	2014/30/EU EMC; 2014/35/EU 低电压; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
接线端口	螺丝接线槽适用电缆 $\varnothing 0.05 \sim 2.5\ \text{mm}^2$ 或 30 ~ 14 AWG
响应时间	$1/e$ (63%) 0.3 s
零点校准	通过按键手动零点校准 (CP 112-115); 在线自动校准 (仅 CP 111)
测量介质	空气和中性气体
使用条件	$0 \sim +50\ ^\circ\text{C}$, 非结露, $0 \sim 2000\ \text{m}$
储存温度	$-10 \sim +70\ ^\circ\text{C}$

技术规格

	CP 111	CP 112	CP 113	CP 114	CP 115
量程	-100/+100 Pa	-1000/+1000 Pa	-10 000/+10 000 Pa	-500/+500 mbar	-2000/+2000 mbar
测量单位	Pa, mmH2O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH2O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	Pa, mmH2O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH2O, daPa, hPa, kPa	mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH2O, daPa, hPa, kPa
分辨率	1 Pa; 0.1 mmH2O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa; 0.01 hPa;	1 Pa; 0.1 mmH2O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa;	1 Pa; 0.1 mmH2O; 0.01 mbar; 0.01 inWG; 0.01 mmHG; 0.1 daPa; 0.001 kPa;	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH2O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI;	1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH2O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI;
允许过压	21 000 Pa	21 000 Pa	69 000 Pa	1400 mbar	4100 mbar

外壳功能

外壳材质	工业塑料, 阻燃等级 UL94-V0
防护等级	IP65
显示屏	液晶显示, 尺寸: 50 x 17 mm 数字高度 测量值: 10 mm, 单位: 5 mm
压力接口	金属倒刺接口, Ø 6.2 mm
电缆接头	电缆最大直径 Ø 8 mm
重量	143 g

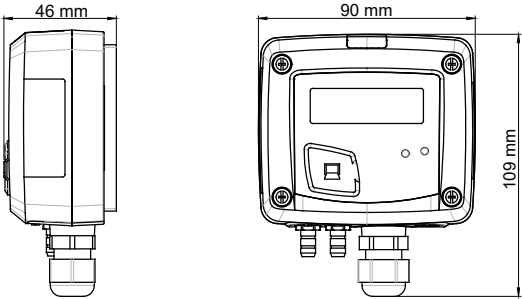


符号使用说明

为了您的人身安全和避免设备发生损坏, 请严格参照手册中的使用方法操作仪器, 并仔细阅读标注下列符号的注释内容:



接线图

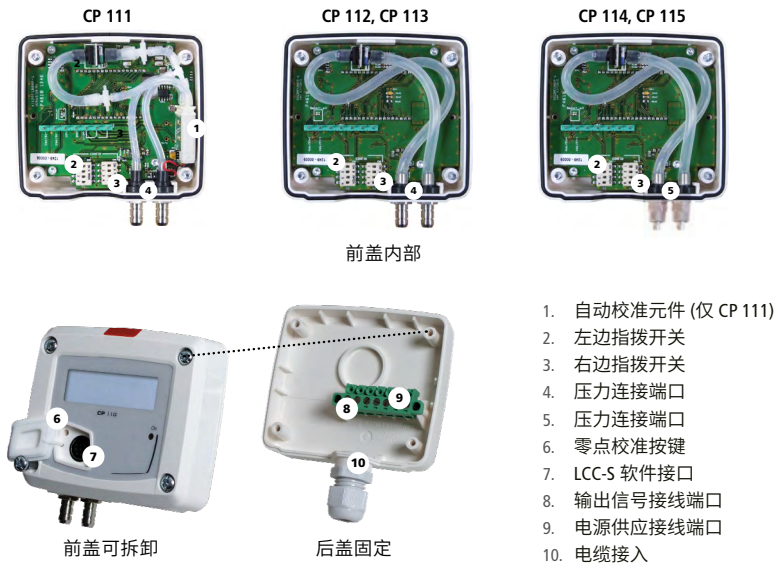


电气接线, 符合 NFC15-100 标准

! 接线应由合格技术人员操作。接线时, 变送器必须停止供电。


CP 111/112/113/114/115 - AO/AN

0~10 V 或 4~20 mA 输出信号 - 主动输出,

4 线式:

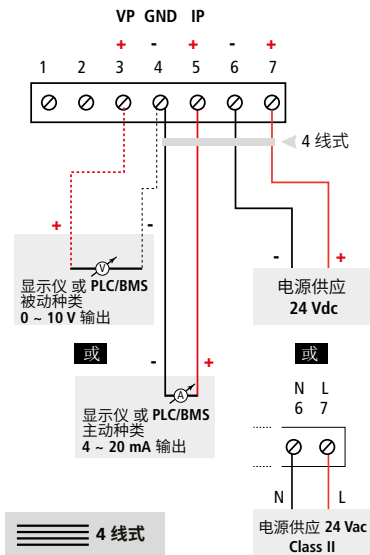


! 使用 3 线式接线, 在供应电源到变送器前必须将输出接地端连至电源输入接地端。详见下图:

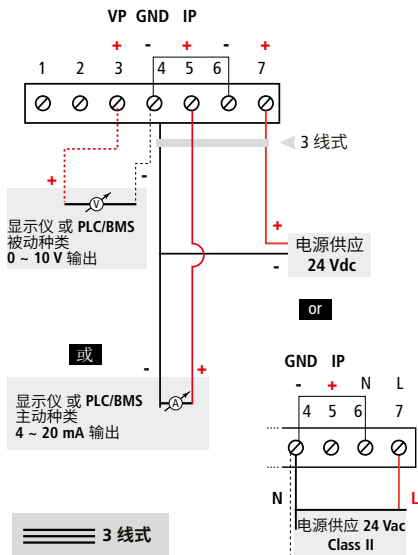

CP 112/113/114/115 - PO/PN

4~20 mA 输出信号 - 被动输出

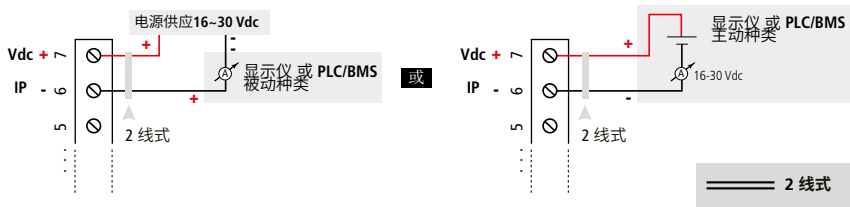

变送器设置和使用

自动校准

CP 111 微差压变送器配置了温度自动补偿和自动校准功能,可维持长期稳定性和高精精度。
优点: 无任何零点误差漂移
频率: 可设置 1 ~ 60 分钟

 
零点校准

进行零点校准时,请先拔下连接压力接口的软管,按下面板上的“Autozero”按键。CP 111 无需拔除软管,可在线自动校准。零点校准启动时,绿色显示灯“On”亮起,如果变送器带有显示屏,显示屏将

出现“autoZ”提示。

变送器设置


设置变送器前请先拧下外壳的 4 个螺丝然后打开变送器,指拨开关可提供多种设置。




设置变送器时必须停止供电。

通过指拨开关可设置变送器的
量程、单位、输出信号种类。
完成设置后即可启动电源。
设置前请打开变送器。

左边指拨开关

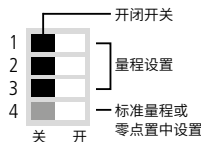

右边指拨开关

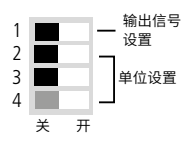

量程设置 - 左边指拨开关

量程设置方式, 依照下图提示将指拨开关 1, 2 和 3 拨到对应位置。

CP 111, CP 112, CP 113

- CP 111 量程: ± 100 Pa
 - CP 112 量程: ± 1000 Pa
 - CP 113 量程: $\pm 10\,000$ Pa
- 举例: $0 \sim 750$ mmH₂O, 量程是 750 mmH₂O。
 $-500 \sim +500$ Pa, 量程是 1000 Pa。

	组合 1			组合 2			组合 3			组合 4			组合 5		
型号	111	112	113	111	112	113	111	112	113	112	111	113	111	112	113
Pa	20	100	1000	30	250	2500	40	500	5000	50	750	7500	100	1000	10000
mmH ₂ O	2.0	10.0	100.0	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
mbar	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00
inWG	0.08	0.40	4.00	0.12	1.00	10.00	0.16	2.00	20.00	0.20	3.00	30.00	0.40	4.00	40.00
mmHg	0.20	0.80	8.00	0.22	2.00	20.00	0.30	4.00	40.00	0.40	6.00	60.00	0.80	8.00	80.00
daPa	2.0	10.0	100	3.0	25.0	250.0	4.0	50.0	500.0	5.0	75.0	750.0	10.0	100.0	1000.0
kPa	0.020	0.100	1.00	0.030	0.250	2.50	0.040	0.500	5.00	0.050	0.750	7.50	0.100	1.000	10.00
hPa	0.20	1.00	10.00	0.30	2.50	25.00	0.40	5.00	50.00	0.50	7.50	75.00	1.00	10.00	100.00

CP 114, CP 115

	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4					
	组合 1	组合 2	组合 3	组合 4	组合 5					
型号	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115	CP114	CP115
mbar	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000
inWG	40.0	200.0	80.0	300.0	120.0	400.0	160.0	600.0	200.0	800.0
kPa	10.0	50.0	20.0	75.0	30.0	100.0	40.0	150.0	50.0	200.0
PSI	2.0	10.0	4.0	15.0	6.0	20.0	8.0	30.0	10.0	40.0
mmHg	80	400	160	600	240	800	320	1 200	400	1 600
mmH ₂ O	1 000	5 000	2 000	7 500	3 000	10 000	4 000	15 000	5 000	20 000
daPa	1.0	5.0	2.0	7.5	3.0	10.0	4.0	15.0	5.0	20.0
hPa	100	500	200	750	300	1 000	400	1 500	500	2 000

- CP 114 量程：±500 mbar 举例：• 0 ~ 750 mmH₂O, 量程是 750 mmH₂O。
- CP 115 量程：±2000 mbar • -500 ~ +500 mbar, 量程是 1000 mbar。

标准量程 / 零点置中设置

- 左边指拨开关



请依照指拨开关的组合设置变送器。

变送器开启电源后, 若屏幕显示“CONF ERROR”,

表示指拨开关设置错误。发生上述情况时,

先关闭电源, 重新设置正确的组合, 再启动电源即可。

设置种类 全量程 零点置中



举例:

- 0 - 100 Pa: 全量程 / 0 (0 / 100 Pa)
- 零点置中 (-50 Pa / 0 / +50 Pa)

输出信号设置 - 右边指拨开关

(CP 111/112/113/114/115-AO 和 CP 111/112/113-AN 型号)

模拟输出信号种类设置方式:

请依照图示将指拨开关拨到对应的位置。

设置种类 4 ~ 20mA 0 ~ 10 V



单位设置 - 右边指拨开关

测量单位设置方式: 请依照图示将指拨开关 2, 3 和 4 拨到对应的位置。

CP 111, CP 112, CP 113

设置种类	Pa	mmH ₂ O	mbar	inWG	mmHG	daPa	kPa	hPa
指拨开关位置								

CP 114, CP 115

设置种类	mbar	inWG	kPa	PSI	mmHG	mmH2O	daPa	hPa
指拨开关位置								



测量参数可通过指拨开关和电脑软件两种方式设置。(但两种设置方式不能同时进行)

安装方式


将塑料背板固定在墙面。(钻孔: Ø 6 mm, 随货提供螺丝和配件)。

将变送器置入背板上(请见图中的 A 部位)顺时针旋转变送器, 当听到扣入声即是正确的安装变送器。



当变送器完成安装并启动电源后, 请执行零点校准确保变送器在固定的位置。可准确的测量差压。

更多产品详情,请参考相关技术参数表。

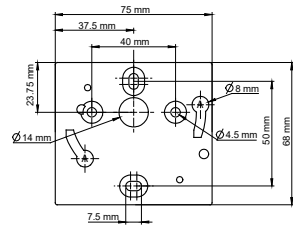

避免使用刺激性溶剂或使用含有甲醛(福尔马林)成分的清洁剂清洁变送器和探头。

请始终按照设备的预期用途和技术参数表中描述的参数使用设备，以避免造成仪器损坏和不必要的人身危害。

邮箱: info.china@sauermanngroup.com



扫描二维码关注
索尔曼中国 微信公众号



Download the LCC-S software user manual
Télécharger la notice d'utilisation du logiciel LCC-S
Descargue el manual de usuario del software LCC-S
Scarica il manuale d'uso del software LCC-S
Download der Gebrauchsanweisung für die LCC-S Software


Download the CP 110 data sheet
Télécharger la fiche technique du CP 110
Descargue la ficha técnica del CP 110
Scarica la scheda tecnica del CP 110
Laden Sie das Datenblatt zum CP 110 herunter



Customer service portal / Portail service clients Portal de servicio al cliente / Portale servizio clienti/ Kundenserviceportal

Utilisez notre Portail service clients pour nous contacter
Use our Customer service portal to contact us
Contacte con nosotros a través del Portal de servicio al cliente
Utilizzate il nostro Portale servizio clienti per contattarci
Nutzen Sie unser Kundenservice-Portal, um mit uns Kontakt aufzunehmen

<https://kimo-en.custhelp.com>

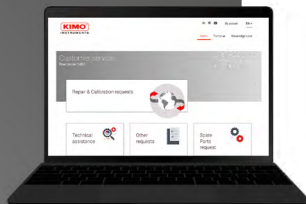

QSG – CP 110 – 18/06/2026 – Non-contractual document – We reserve the right to modify the characteristics of our products without prior notice

KIMO Instruments

ZA Bernard Moulinet
24700 Montpon-Ménestérol • FRANCE
+33 (0)5 53 80 85 00 • kimo@kimo-instruments.com

kimo-instruments.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

